


LOGISTICK



Innovators of Freight Securement Systems™

Las instrucciones para Quitar la Super Wedge Grapa Importante una copia de estas instrucciones para emitir para asegurar la eliminación segura y fácil por la guía de la instalación de consignatario completa para LOGISTICK Super Wedge,™ la de un solo sentido solución para asegurar las cargas más pesadas Para mejores resultados, leen por favor por todas instrucciones antes de la instalación.

- 1 Prepare la Superficie. Después de que cargar la carga, determine la mejor ubicación para la instalación. Esta área debe colocar las Cuñas una distancia igual del piso, en una altura que permite el rayo para estar en el contacto con el flete y lo permite para la carga de empezar a mover. El área entera del aplicación debe ser limpia y seca asegurar la instalación apropiada. Utilizar una tela seca, quita toda tierra y el polvo flojos del área del aplicación.

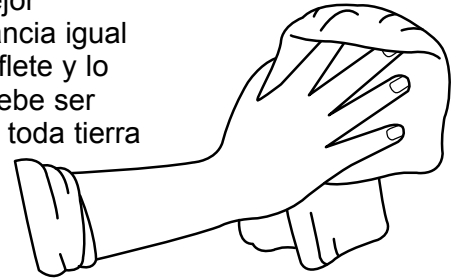


- 2 Aplique Super Wedge a la Pared. Quite el apoyo de una Cuña y lo coloca en el área deseada de aplicación en la pared. Coloque la segunda Cuña en el área del aplicación en la pared del contrario.

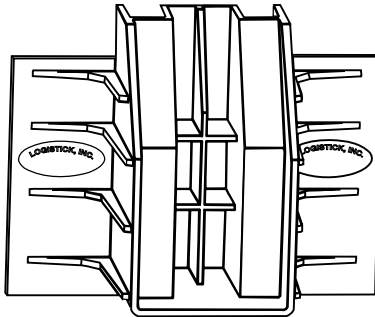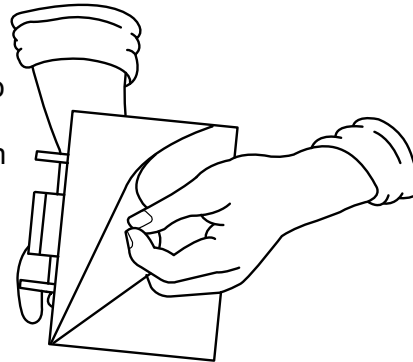

- 3 Determine el Tamaño del Rayo para Ser Utilizado. Usted puede utilizar o un solo 4x4 o dos rayos 2x4 unieron juntos con clavos como un reemplazo para el 4x4. Usted no puede utilizar un solo 2x4 con la Super Wedge. Coloque el fin de la cinta en la ranura detrás de la rampa de la cuña en the Wedge 1 y la medida a través del remolque a la Línea Azul del Corte en el lado de the Wedge 2.

Measuring

Super Wedge 1

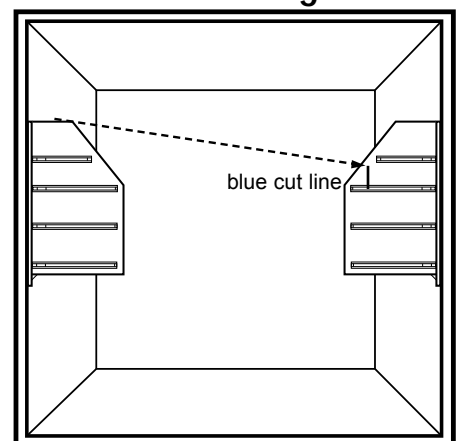


Super Wedge 2

La misma distancia debe resultar calculando $4 \frac{5}{8}$ " MENOS QUE la anchura total del remolque.


4x4 Application Instructions

- 4** Meta el Rayo. Coloque un fin del 4x4 en el bolsillo de la primera Cuña y descanse el fin opuesto del rayo a la cabeza de la rampa en la segunda Cuña.

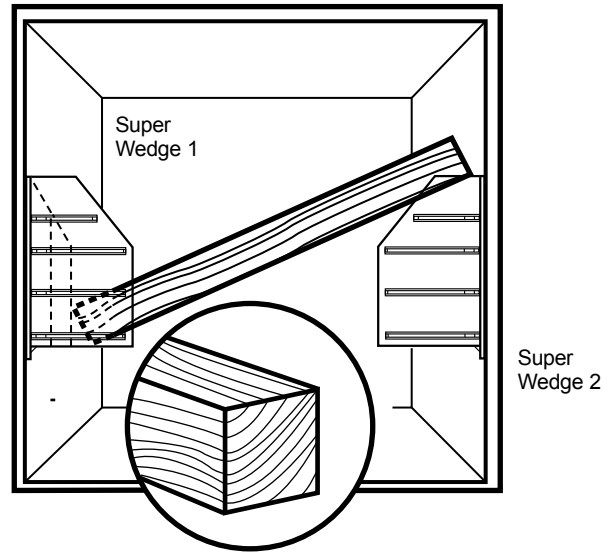


Application of 4x4

- 5** Complete la Aplicación. Fuerce el rayo hacia abajo la rampa de la segunda Cuña hasta que sea sentado el rubor y está detrás de los clips que refrenan. Si esto es demasiado difícil, corta 1/4" el fin del rayo y completa la aplicación.

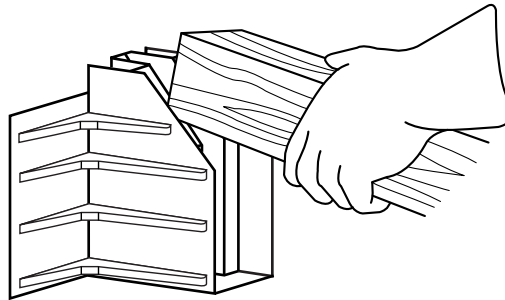

- 6** Las Paredes del remolque Serán Empujadas hacia afuera. La instalación apropiada tendrá como resultado paredes de remolque que ensanchan hacia afuera ligeramente, como mostrado en el derecho. Cuando instaló correctamente, la fuerza y la presión del 4x4 ejercieron contra the Wedge engendra un efecto exponencial de la fuerza de tijeras al apoyo de la cinta de the Wedge, haciendo la unidad total muy fuerte.


La instalación apropiada se inclinará ligeramente las paredes que crean un ataque seguro.

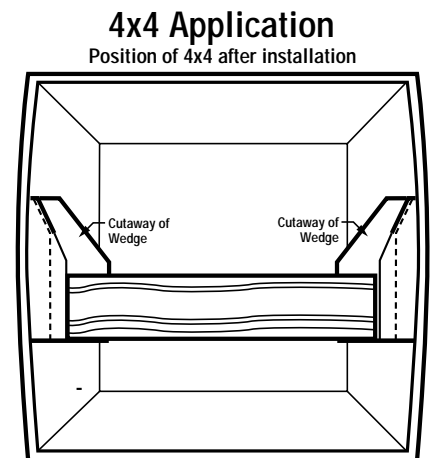


Proper installation will slightly bow the walls, creating a secure fit.

Joined 2x4 Application Instructions

- 4** Meta el Rayo. Coloque un fin del unido 2x4s (con el clavo dirige frente a arriba para que se sienta 3" alto por 3 1/2" ancho) en el bolsillo de la primera Cuña y descansa el fin opuesto del rayo a la cabeza de la rampa en la segunda Cuña.

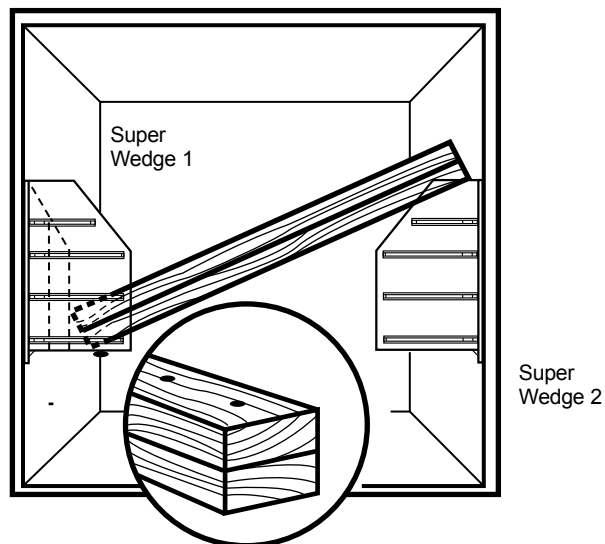


Application of joined 2x4s

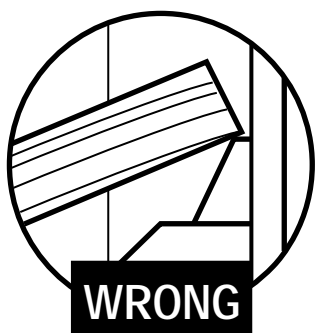

incorrect placement of board and joined 2x4 applications.


- 5** Complete la Aplicación. Fuerce el rayo hacia abajo la rampa de la segunda Cuña hasta que sea sentado el rubor y está detrás de los clips que refrenan. Si esto es demasiado difícil, corta 1/4" el fin del rayo y completa la aplicación.

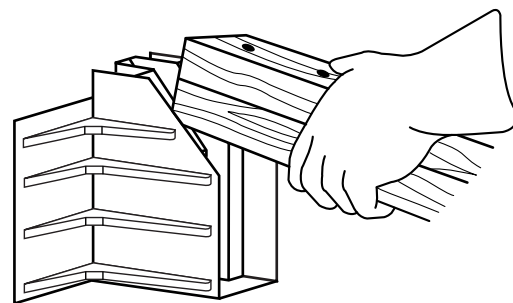

- 6** Las Paredes del contenedor Serán Empujadas hacia afuera. La instalación apropiada tendrá como resultado paredes de remolque que ensanchan hacia afuera ligeramente, como mostrado en el derecho. Cuando instaló correctamente, la fuerza y la presión del rayo ejercido contra the Wedge engendran un efecto exponencial de la fuerza de tijeras al apoyo de la cinta de the Wedge, haciendo la unidad total muy fuerte.

La instalación apropiada se inclinará ligeramente las paredes que crean un ataque seguro.

Joined 2x4 Application Position of 2x4s after installation

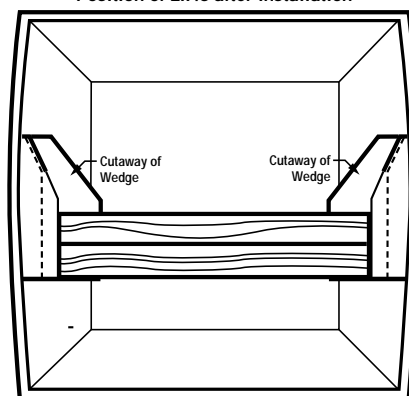

Proper installation will slightly bow the walls, creating a secure fit.


Las instrucciones para Quitar la Super Wedge Grapa

Importante una copia de estas instrucciones para emitir para asegurar la eliminación segura y fácil por consignatario.



7 La eliminación del Rayo que Utiliza una Carretilla Elevadora. El método preferido para la eliminación de the Wedge requiere una carretilla elevadora. Cuando se usa una carretilla elevadora, los tenedores del lugar bajo el rayo y el ascensor hasta que el rayo sea tirado libre y vacía los bolsillos de the Wedge. Porque el rayo puede ser expulsado con alguna fuerza, está seguro que el operario de carretilla elevadora es la única persona en el remolque en el tiempo de la eliminación. Si utilizando una carretilla elevadora no es posible, quita the Wedge como mostrado abajo.

Si una carretilla elevadora no está disponible, utiliza la guía siguiente para la eliminación:

8 La eliminación del Rayo que Utiliza una Palanca. Coloque una palanca uniforme hacia abajo en ranura central de the Wedge y curiose el rayo hacia arriba y lejos de la pared hasta que esté más allá de los clips que refrenan. Martille el rayo hacia arriba hasta que haya vaciado el bolsillo. Tenga cuidado para pararse lejos del rayo, como puede expulsar con alguna fuerza.

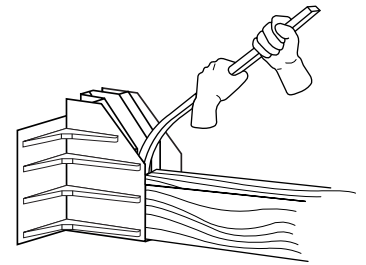

9 La eliminación de Super Wedge. Para quitar the Wedge de la pared, coloca un curiose la barra o la palanca en la ranura de la eliminación a la cabeza de the Wedge y lo curiose lejos de pared.

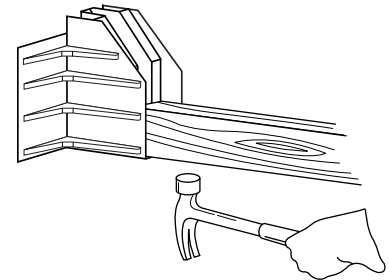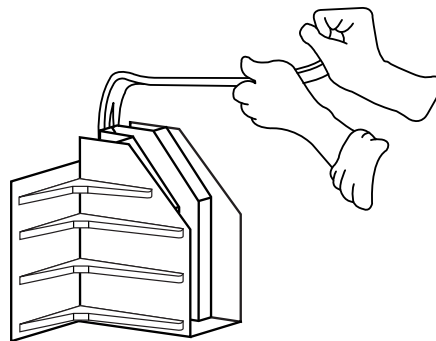

Innovators of Freight Securement Systems™

www.logistick.com

19880 State Line Road • South Bend, IN 46637-1545
1.800.758.5840 • 574.271.2565 • FAX 574.271.2574

WARNING: This product is not to be used in connection with the transportation of any "hazardous materials" as defined at 49 CFR § 171.8.

Logistick®, Inc. is a registered trademark. The Super Wedge® is a registered trademark of Logistick Inc.

LOGISTICK, INC. warrants its product to be free from any defects in material and workmanship. LOGISTICK'S obligation is limited to furnishing, on an exchange basis, replacement parts which may have been found defective upon LOGISTICK inspection. LOGISTICK assumes no shipping responsibility for replacement parts. EXCEPT AS SPECIFICALLY PROVIDED HEREIN, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. In addition, under no circumstance will LOGISTICK, INC. be held liable for any damages or claims, including the losses of profit or business interruption, all of which are hereby expressly waived by the purchaser.